



Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.verke.pl
www.b2b.deget.pl

Manual de utilizare
Ascuțitor de lanț 220W V90081

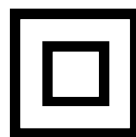


Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului
3. Condiții generale de siguranță
4. Date tehnice
5. Funcționarea mașinii
6. Întreținerea dispozitivului

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodărie, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții. ce echipamente vândute.

Distribuitoarea și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșuri.
2. Deținătorul de deșuri de echipamente din gospodărie este obligat să le predea unui colector de deșuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Ascuțitor electric practic pentru ascuțirea majorității lanțurilor de ferăstraie pe benzină și electrice.

Dispozitivul nu este adaptat pentru a lucra în scopuri comerciale (profesionale).

2. Tipuri de amenințări care apar în timpul funcționării dispozitivului

1. Pericole mecanice de la părțile mașinii sau piesele de prelucrat: energia cinetică a piesei datorată mișcării controlate sau necontrolate.
2. Pericolele materialelor și substanțelor (și ale componentelor acestora) prelucrate sau utilizate în mașină, care rezultă din contactul sau inhalarea de ceață, vapori și prafuri nocive
3. Atingerea de către om a părților sub tensiune ca urmare a deteriorării (atingere indirectă).
4. Riscuri de zgomot care limitează capacitatea de a comunica prin vorbire, de a recepționa semnale acustice etc.
5. Radiații termice sau alte fenomene cum ar fi particulele topite ejectate.

3. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când folosiți o unealtă electrică. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau împământat.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) Țineți mașina numai de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama, burghiul pot intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Lamele și burghiurile în contact cu un fir sub tensiune pot provoca șocuri electrice.
- g) Dacă operarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

3) Securitatea personală

- a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării unei scule electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție individuală. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca împotriva prafului, mănușile de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta uneltele. Transportarea unei unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau operarea unei unelte electrice cu întrerupătorul pornit pot provoca accidente.
- d) Îndepărtați orice chei de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie lăsată pe o parte rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- g) În cazul în care sunt prevăzute facilități pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu lăsați ca familiaritatea cu uneltele rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) Nu utilizați forța. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba piesele sculelor cu fișă sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei.
- d) Țineți uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți accesul persoanelor nefamiliarizate cu uneltele electrice sau cu acest manual de instrucțiuni pentru uneltele electrice. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e) Întrețineți sculele electrice. Verificați să nu existe nepotriviri sau blocări ale pieselor mobile, piese rupte și alte condiții care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați scula electrică, accesoriile, biții etc. în conformitate cu acest manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

Tratarea unei persoane electrocutate.

Deconectați sursa de alimentare sau utilizați un izolator uscat pentru a vă proteja în timp ce îndepărtați victima de orice cablu electric. Evitați să atingeți victima cu mâinile goale până când aceasta se îndepărtează de persoana care o manevrează. Solicitați imediat ajutor de la personal calificat și instruit. Nu acționați comutatoarele cu mâinile ude.

Pictograme și simboluri utilizate



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol means that safety glasses should be worn



This symbol indicates that hand protection must be worn



This symbol indicates that respiratory protection must be worn



This symbol means that used electrical and electronic equipment should not be placed with other waste



This symbol indicates protection class II devices. It is not necessary to connect the device housing to the protective earth conductor



This symbol indicates that hearing protection should be worn

4. Date tehnice

model: V90081


alimentare electrică: 230 V~, 50 Hz

putere: 220 W

diametrul discului / diametrul găurii: 100/10 mm


turația motorului: 7500 rpm
nivel de putere acustică L_{WA} : 91,7 dB(A)
clasa de protecție: II
greutate: 1,65 kg

5. Funcționarea mașinii

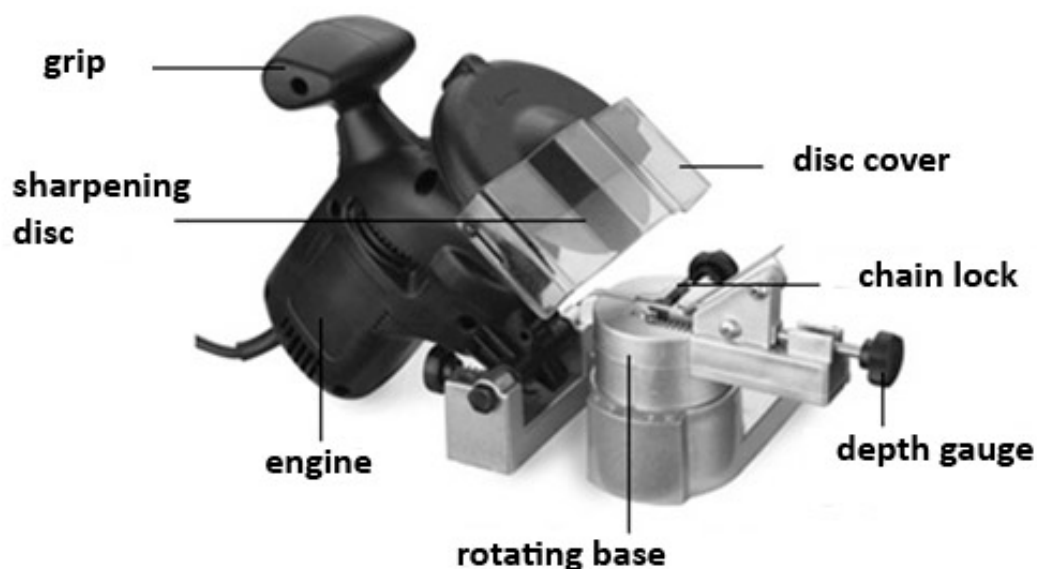

Înlocuirea discului

Îndepărtați capacul de protecție prin deșurubarea șuruburilor de fixare. Deșurubați flanșa exterioară de pe mandrină și scoateți roata de șlefuit. Îndepărtați orice pilitură de pe întregul mandrină i guler. Instalați noua roată abrazivă, flanșa exterioară și capacul de protecție. Porniți ascuțitoarea și lăsați roata să se rotească liber timp de câteva secunde pentru a verifica dacă este montată corect.

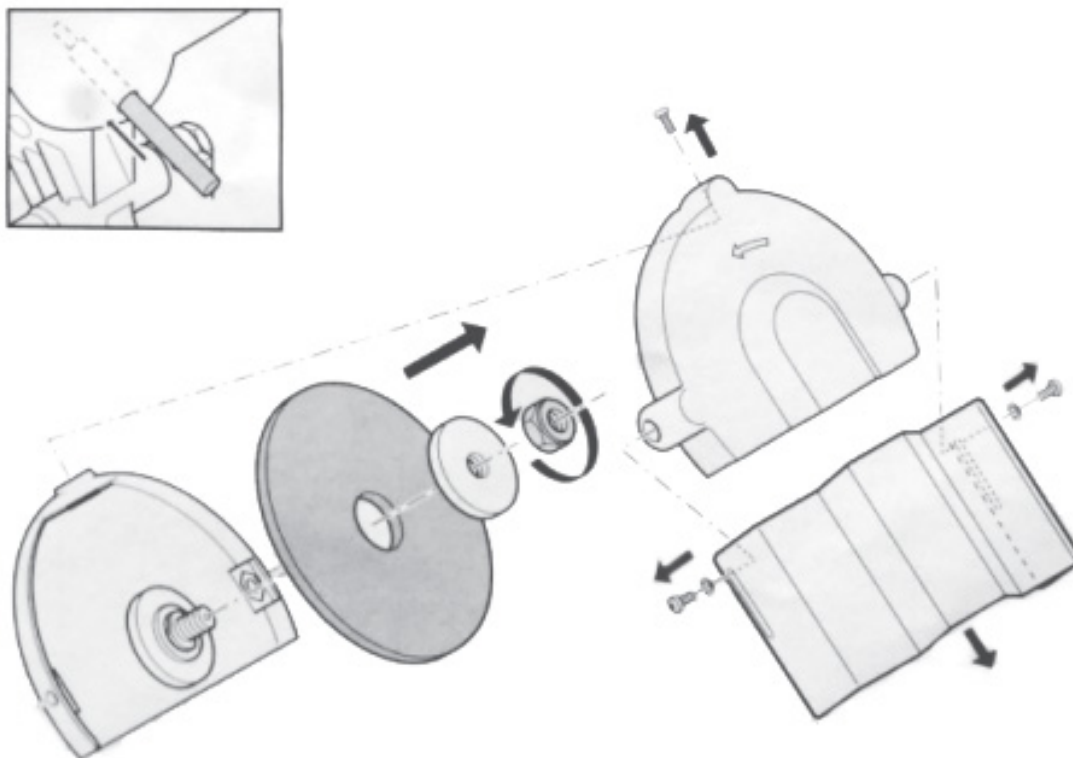

Ascuțirea

Înainte de ascuțire, atașați ascuțitoarea la bancul de lucru.

Înainte de a începe procesul de ascuțire, asigurați-vă că lanțul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă observați deteriorări ale lanțului, reparați-l la un centru de service autorizat. Aveți grijă să ascuțiți dinții lanțului cât mai uniform posibil. Acest lucru va asigura vibrații minime și o funcționare corectă.

Dinții de tăiere terni sau dinții deteriorați de pietre pot cauza o tăiere neuniformă și imprecisă și pot crește uzura și ruperea părților frontale. Prin urmare, verificați lanțul în mod regulat și ascuțiți-l ori de câte ori este necesar.

Asigurați-vă că toți dinții de tăiere sunt ascuțiți la același unghi de tăiere. În timpul procesului de ascuțire, unghiul de ascuțire al dinților trebuie să fie controlat. Unghiul se poate modifica din cauza vibrațiilor generate în timpul ascuțirii.

Cele mai frecvent utilizate lanțuri de ferăstrău au unghiuri ale dinților de 25°, 30° sau 35°.



Unghiul dintelui de tăiere este de obicei indicat pe ambalajul unui lanț nou.

Așezați lanțul în canelura de ghidare, așa cum se arată în imagine. Ridicați fila de control al adâncimii de tăiere și slăbiți butonul de reglare a tensiunii lanțului. Plasați lanțul între cele două plăci mici și fixați-l prin strângerea butonului de reglare a tensiunii.

1. Pârghia de reglare
2. Plăci
3. Șurub de fixare



Slăbiți butonul din partea de jos a plăcii de bază astfel încât suportul lanțului să se miște liber. Reglați suportul lanțului la unghiul specificat de producătorul lanțului. Unghiul de ascuțire (grade). Acesta poate fi observat pe butonul lunetei.

1. Buton de reglare a unghiului
2. Șurub de reglare
3. Ghidaj lanț

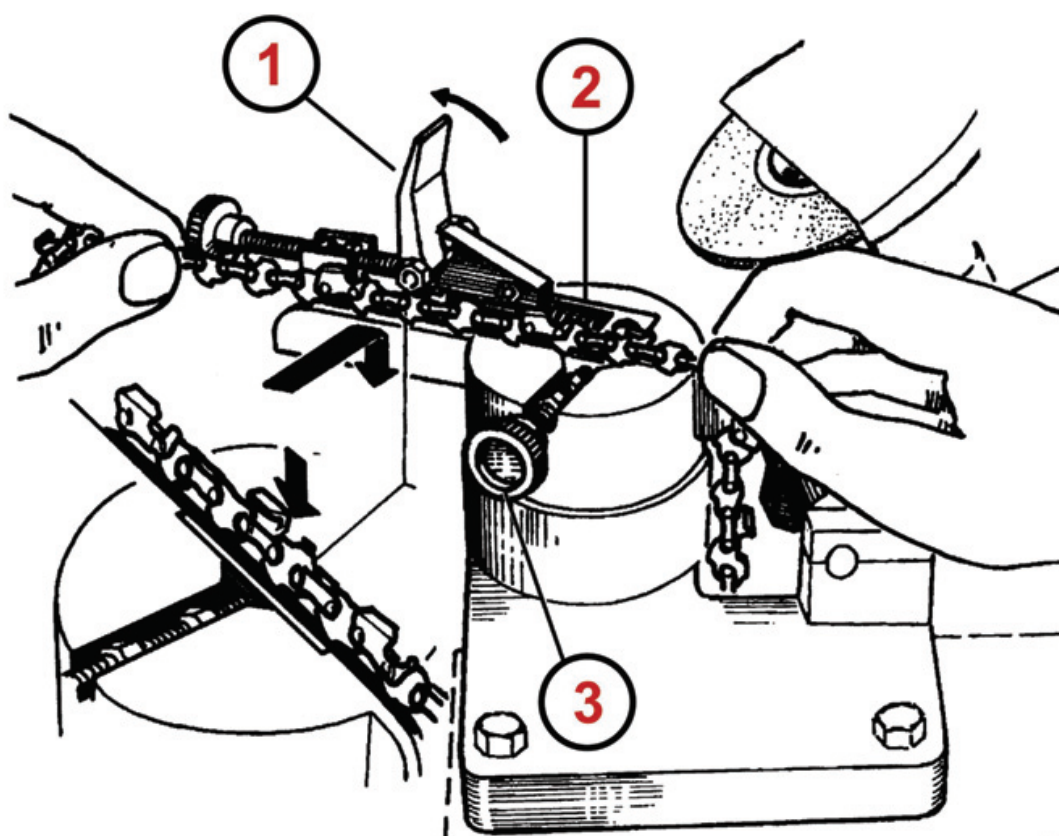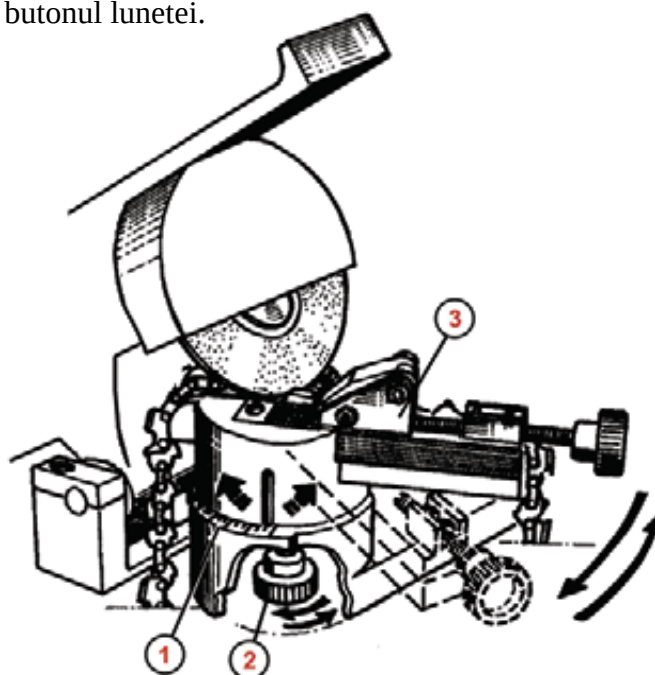

Fixați lanțul în bară și apoi glisați dintele lanțului pe care urmează să îl ascuțiți în poziția corectă sub roata abrazivă. Asigurați-vă că mașina este încă oprită. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să poziționați (aproximativ) roata abrazivă astfel încât să urmeze curba profilului dintelui.

Coborâți opritorul de control al adâncimii de ascuțire și avansați încet dintele prin rotirea șurubului de reglare fină până când inferioară a discului de șlefuit atinge dintelui ascuțit.

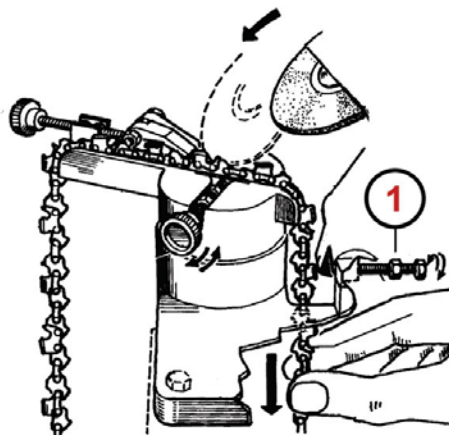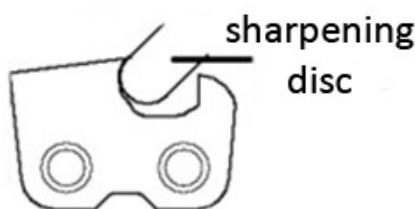


1 - Șurub de reglare a poziției

Fixați lanțul în poziție prin strângerea butonului de reglare a tensiunii lanțului. Asigurați-vă că poziția lanțului în bara de ghidare nu s-a schimbat după strângerea butonului.


Setați adâncimea maximă de ascuțire cu ajutorul șurubului de oprire a adâncimii. Mai întâi, setați adâncimea maximă de ascuțire pentru dintelui cel mai uzat. Toți ceilalți dinți vor fi ascuțiți la aceeași adâncime. Nu modificați adâncimea de ascuțire pentru ceilalți dinți.

1 - Limitator adâncime ascuțire

Fiecare dinte următor este setat la un unghi opus celui anterior. Astfel, trebuie să ascuțiți mai întâi toți dinții cu aceeași direcție a unghiului de tăiere și apoi să schimbați unghiul pentru ceilalți dinți cu același unghi de tăiere, dar în direcția opusă. Asigurați-vă că toți dinții sunt ascuțiți cât mai uniform posibil.

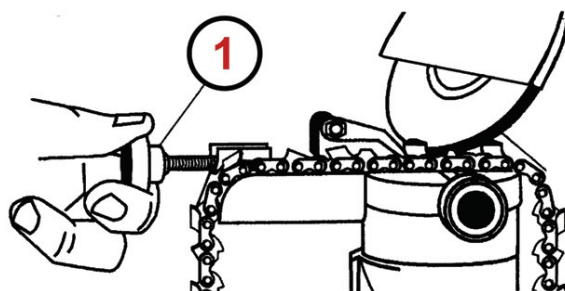

Toți dinții lanțului trebuie să fie ascuțiți uniform. Ascuțirea neuniformă poate cauza mișcarea laterală a ferăstrăului în timpul tăierii și o tăiere proastă, neuniformă.

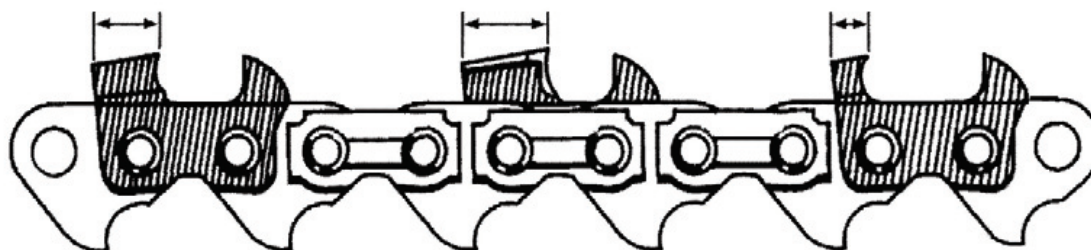

Dinții nu sunt ascuțiți corespunzător.

Important. Risc de rănire! Rotiți suportul lanțului numai atunci când roata de șlefuit nu se rotește deloc. Opriți întotdeauna mașina și așteptați ca roata de șlefuit să se oprească complet înainte de a trece la următorul dinte.

6. Întreținerea dispozitivului

Înainte de a începe orice operațiune de întreținere, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la rețea (fișa de alimentare scoasă din priză).


O carcasă murdară trebuie curățată cu o cârpă moale sau cu un jet de aer comprimat cu o presiune de cel mult 0,3 MPa.




Întrețineți sculele electrice și accesoriile acestora. Verificați alinierea sau blocarea pieselor mobile, verificați dacă există piese rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice.

Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Întreținerea corespunzătoare a marginilor ascuțite ale uneltelor de tăiere reduce probabilitatea blocării și facilitează manipularea.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, răcoros, inaccesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor. În timpul depozitării, asigurați-vă că cablurile și firele electrice nu sunt deteriorate.

Construcția uneltelor

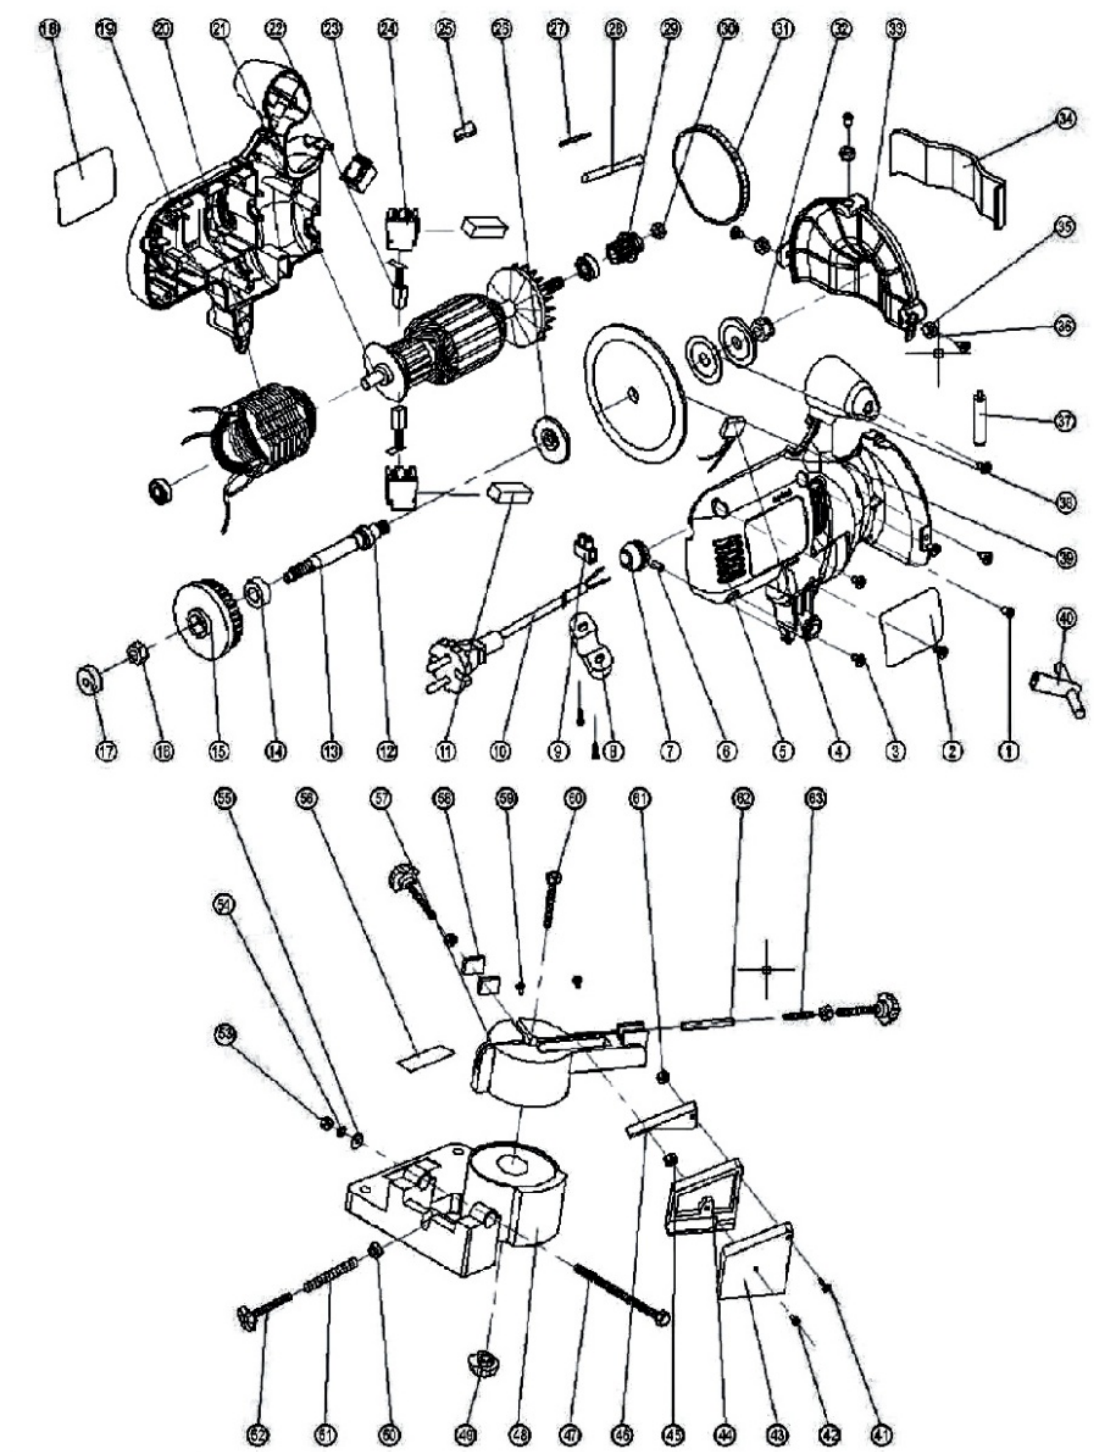

										
Chain Pitch	Gauge	OREGON	STIHL	SANDVIK	CARLTON	Vise Angle	Top Plate Angle	Tilt Angle	Wheel Width	Depth Gauge
1/4"	0.050"/1.3mm	25AP	13RM	50R	K1L	30°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.050"/1.3mm	201P	23RS	50JLG	K1L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.058"/1.5mm	21LP	25RS	58JLG	K2L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.063"/1.6mm	22LP	26RS	63JLG	K3L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.050"/1.3mm	20BP	23RM	50J	K1C	30°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.058"/1.5mm	21BP	25RM	58J	K2C	30°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.063"/1.6mm	22BP	26RM	63J	K3C	30°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.050"/1.3mm	95VP			K1N	30°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.050"/1.3mm	95R				5°	50°	10°	1/8"/3.2mm	0.030"/0.76mm
0.325"	0.058"/1.5mm	M21LP				25°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
0.325"	0.063"/1.6mm	M22LP				25°	60°	10°	1/8"/3.2mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.050"/1.3mm	721G	33RS	50AL	A11M	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.058"/1.5mm	731G	35RS	58AL	A21M	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.063"/1.6mm	75LG	36RS	63AL	A31M	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.050"/1.3mm	72LP	33RS	50ALG	A1L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.058"/1.5mm	731P	35RS	58ALG	A2L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.063"/1.6mm	75LP	36RS	63ALG	A3L	25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.050"/1.3mm	72DP	33RM	50AG	A1EP	35°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.058"/1.5mm	73DP		58AG	A2EP	35°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.063"/1.6mm	75DP	36RM	63AG	A3EP	35°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.050"/1.3mm	72RD				10°-15°	50°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.058"/1.5mm	73RD				10°-15°	50°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.063"/1.6mm	75RD	36RMX			10°-15°	50°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.058"/1.5mm	M73LP				25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8"	0.063"/1.6mm	M75LP				25°	60°	10°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8(9/16)	0.043"/1.1mm	90SG	63PMN		N4C	30°	50°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.020"/0.50mm
3/8(9/16)	0.050"/1.3mm	91VS	63PM	50R	N1C	30°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8(9/16)	0.050"/1.3mm	91VG	63PM	50RG	N1C-BC	30°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
3/8(9/16)	0.050"/1.3mm	91R	63PMX			5°	60°	0°	1/8"/3.2mm-3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
0.404"	0.058"/1.5mm	58L			B2LM	25°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
0.404"	0.063"/1.6mm	59L			B3LM	25°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.025"/0.63mm
0.404"	0.058"/1.5mm	26P		58J	B2HP	35°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.030"/0.76mm
0.404"	0.063"/1.6mm	27P	46RSF	63B	B3EP	35°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.030"/0.76mm
0.404"	0.063"/1.6mm	59AC	46RM	63BC	B3S	35°	60°	0°	3/16"/4.7mm	0.030"/0.76mm
0.404"	0.063"/1.6mm	27R	46RMX	63BR	B3RM10	10°-15°	50°	10°	3/16"/4.7mm	0.030"/0.76mm
0.404"	0.063"/1.6mm	161	46RM11	11C	B3M	35°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.050"/1.27mm
0.404"	0.080"/2.0mm	18H	49RMH	2HC	B5M	35°	60°	10°	3/16"/4.7mm	0.050"/1.27mm
3/4"	0.122"/3.1mm	1111			G7S	35°	60°	10°	1/4"/6mm	0.070"/1.77mm



Chmielnik 27.07.2022

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 22
37/2022

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

Producent:		Deget Anna Widomska al. Zwycięstwa 16 26-020 Chmielnik, Poland
Deget		

marka: VERKE

nazwa: ostrzałka do łańcuchów

tip/model: **V90081**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

**EN 62841-1:2015+AC:15, EN ISO 12100:2010,
EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014,
EN 62321-6:2015, EN 62321-7-1:2015, EN 62321-7-2:2017, EN 62321-8:2017,
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/UE - Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE)

2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (poprzednio obowiązująca 2004/108/WE)

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **Anna Widomska**

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48667012067
biuro@deget.pl

Imię i nazwisko
Widomska

(podpis) *Anne*

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget, cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Deget acceptă rapoarte privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Garden, Verke Light Duty
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
 - 2.1. Datele clientului
 - 2.2. 2.2. Datele produsului reclamat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile
- reglare, curățare, lubrifiere,
- deteriorări rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daunele care rezultă dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,
- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție
.....

.....

vânzătorului

data vânzării semnătura, ștampila

Adnotări ale serviciilor: